

## Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	LK-175	Patikr. nr.	1
1,LK-175a LK-175	Apatinis šulinys	LK-175a	Patikr. data	2022.10.26
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

<b>Vaizdajuoste</b>	001	<b>Vieta</b>	Kretinga Melioratotių g 59
<b>Irašo pradžia</b>	00:00:04	<b>Rajonas</b>	Kretinga
<b>Irašo pabaiga</b>	00:22:17	<b>Gatvė</b>	
<b>Patikr. priežastis</b>	Naudojimui kaip įrodymas	<b>Savininkas</b>	
<b>Tikrinimo būdas</b>	Argus5	<b>Operatorius</b>	
<b>Kanalo numeris</b>		<b>Dalyviai</b>	
<b>Statybos metai</b>		<b>Pad. gatviu sist.</b>	Parkas, sodai
<b>Profilio forma</b>	Apskritas skerspjūvis	<b>Nutek. sistema</b>	Lietaus nuotekos
<b>Profilio aukštis</b>	600 mm	<b>Medžiaga</b>	Gelžbetonis
<b>Prof. plotis (DN)</b>		<b>Vidaus apsauga</b>	
<b>Vamzdžio ilgis</b>		<b>Pastaba</b>	
<b>Tinklo tarpo ilgis</b>	59,40 m		
<b>Patikr. ilgis</b>	59,40 m		
		<b>Kategorija</b>	veikimas

Nuotr. Vaizdo ir. Atst./m G Bukle C Aprašymas

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:00:04	0,00		HA		Tinklo tarpo pradžia; Lk-175a
000	00:02:20	1,10		UCE-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 3
001	00:05:58	11,30		RQE-		Skersinis plyšys, matosi prasisunkiantis vanduo, plyšio plotis = 1cm; Kl: 3
002	00:07:10	13,80		UCE-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 4
003	00:09:20	26,30		RQE-		Skersinis plyšys, matosi prasisunkiantis vanduo, plyšio plotis = 0,50cm; Kl: 3
004	00:11:26	26,90		RQEL		Pos: 2- 6; Skersinis plyšys, matosi prasisunkiantis vanduo, kairysis šonas, plyšio plotis = 0,50cm; Kl: 3
005	00:16:14	38,80		UCER		Pos: 2- 4; Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo, dešinysis šonas; Kl: 3
	00:22:17	59,40		EH		Tinklo tarpo pabaiga; LK-175

## Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas  
 1,LK-175a LK-175  
 Užsakymo nr.

Viršutinis šulinys LK-175  
 Apatinis šulinys LK-175a  
 Tikr. kryptis Patikra prieš srovę


Patikr. nr. 1  
 Patikr. data 2022.10.26

<b>Vaizdajuoste</b>	001	<b>Kanalo numeris</b>	
<b>Profilio forma</b>	Apskritas skerspjūvis	<b>Vieta</b>	Kretinga Melioratorių g 59
<b>Aukštis</b>	600 mm	<b>Gatve</b>	
<b>Plotis (DN)</b>		<b>Operatorius</b>	
<b>Vamzdžio ilgis</b>		<b>Nutek. sistema</b>	Lietaus nuotekos
<b>Tinklo tarpo ilgis</b>	59,40 m	<b>Medžiaga</b>	Gelžbetonis
<b>Patikr. ilgis</b>	59,40 m	<b>Vidaus apsauga</b>	

Mastelis 1/ 450

Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį

Grafiko psl. 1

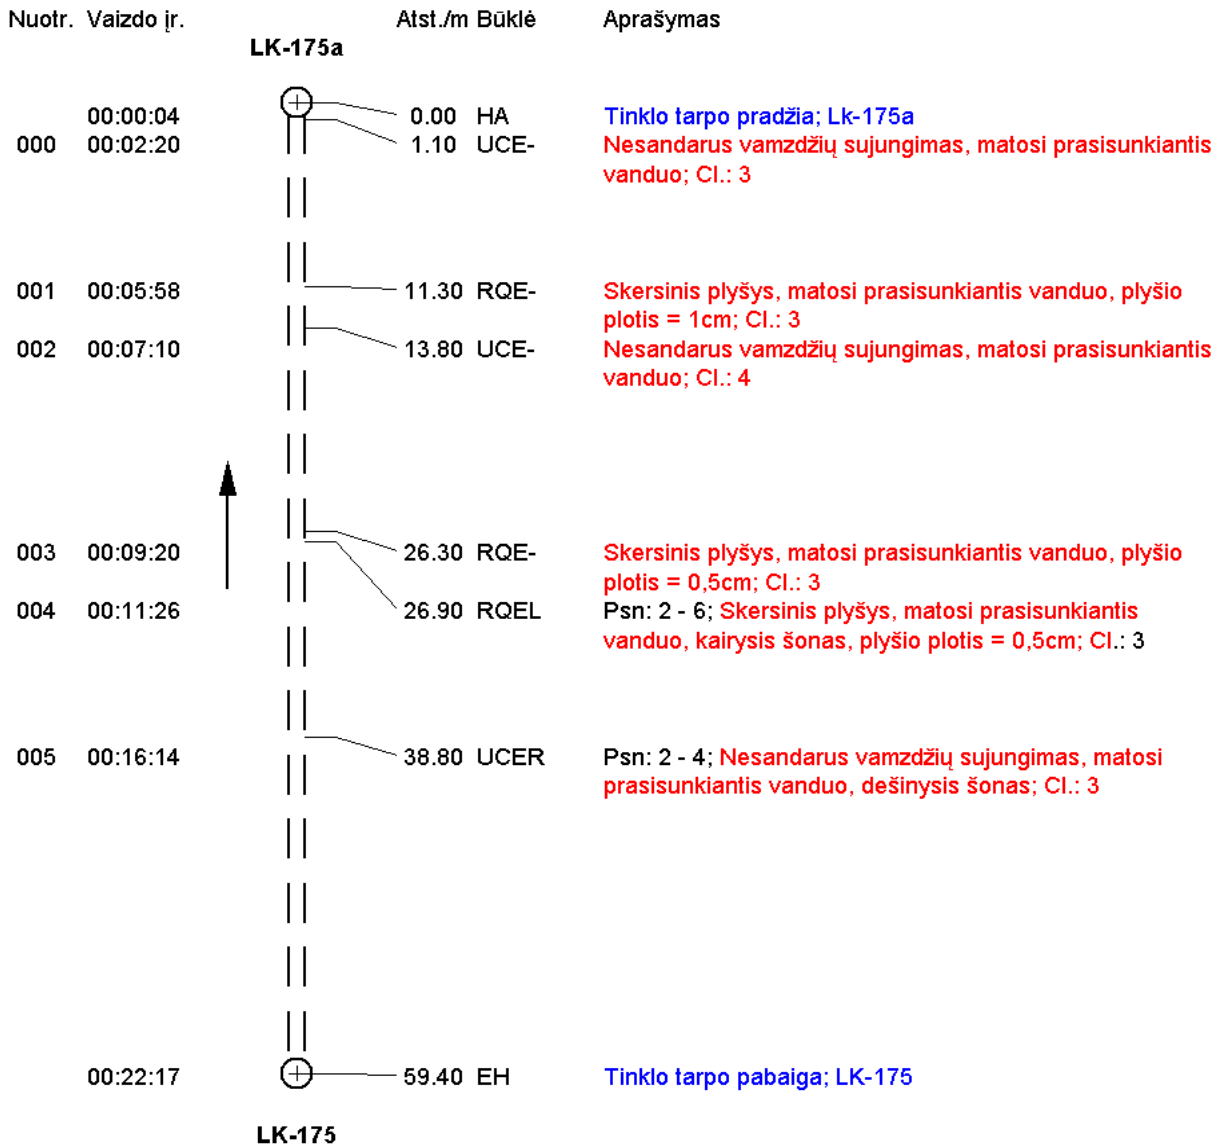

## Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b>	LK-175	<b>Patikr. nr.</b>	1
1,LK-175a LK-175	<b>Apatinis šulinys</b>	LK-175a	<b>Patikr. data</b>	2022.10.26
<b>Tikr. kryptis</b> Patikra prieš srovę	<b>Nuoteku sistema</b>	Lietaus nuotekos		

Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo



Vaizdajuoste: 001

Skersinis plyšys, matosi prasisunkiantis vanduo, plyšio plotis = 1 cm



Vaizdajuoste: 001

## Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b>	LK-175	<b>Patikr. nr.</b>	1
1,LK-175a LK-175	<b>Apatinis šulinys</b>	LK-175a	<b>Patikr. data</b>	2022.10.26
<b>Tikr. kryptis</b> Patikra prieš srovę	<b>Nuoteku sistema</b>	Lietaus nuotekos		

Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo



**Nuotrauka** **002**

**Vaizdo irrašas** 00:07:10

**Atstumas /m** 13,80

**Bukle** **UCE-**

**Pažeidimu kl.** 4

Vaizdajuoste: 001

Skersinis plyšys, matosi prasisunkiantis vanduo, plyšio plotis = 0,50 cm



**Nuotrauka** **003**

**Vaizdo irrašas** 00:09:20

**Atstumas /m** 26,30

**Bukle** **RQE-**

**Pažeidimu kl.** 3

Vaizdajuoste: 001

## Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b>	LK-175	<b>Patikr. nr.</b>	1
1, LK-175a LK-175	<b>Apatinis šulinys</b>	LK-175a	<b>Patikr. data</b>	2022.10.26
<b>Tikr. kryptis</b> Patikra prieš srovę	<b>Nuoteku sistema</b>	Lietaus nuotekos		

Skersinis plyšys, matosi prasisunkiantis vanduo, kairysis šonas, plyšio plotis = 0,50 cm



**Nuotrauka** **004**

**Vaizdo irrašas** 00:11:26

**Atstumas /m** 26,90

**Bukle** **RQEL**

**Pažeidimu kl.** 3

**Padetis** 2 - 6

Vaizdajuoste: 001

Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo, dešinysis šonas



**Nuotrauka** **005**

**Vaizdo irrašas** 00:16:14

**Atstumas /m** 38,80

**Bukle** **UCER**

**Pažeidimu kl.** 3

**Padetis** 2 - 4

Vaizdajuoste: 001